

F-127-1 アース端子セット


このたびは ホーザン F-127-1 アース端子セットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

取り付け方法

- 導電性カラーマットの端に、プライヤーなどで端子をかしめめます。端子の突起(穴のカエリ)がマットに食い込むまで、しっかりとかしめてください。軽く電線を引っ張り、固定されていることを確認します。



2



金属部が露出しないよう、端子にアースシールを貼り、圧着部にキャップを被せませす。

ミシン目で切り取って裏面へ押し込むことも可能です。



●接地抵抗測定時など、必要なときはキャップをはずしてください。

3

電線の他端は目的に応じて加工し、接地してください。



T 4962772490198

17.05

ホーザン株式会社

MADE IN JAPAN

入組明細

ご使用上の注意

注意

- 高導電部(金属部)が露出しないよう、キャップとアースシールは必ず取り付けてください。
- アース線は必ず接地してください。



端子(5個) キャップ(5個)



アースシール(10枚)

関連製品

F-127-2
アースシール・
キャップセット
(20組入)



電線を別途ご用意ください。端子を電線に接続する際、圧着工具が必要です。

【適合電線】

VSF 0.75mm²

VSF 1.25mm²

※ 2.0mm²は使用できません。

組み立て手順については内面をご覧ください。


組み立て手順

- 電線(VSF 1.25mm² または 0.75mm² 被覆色緑)をご用意ください。

電線の被覆を約8mmストリップします(当社品番 P-960 ワイヤーストリッパーを推奨)。



- 電線の被覆を端子にはめ込みます。

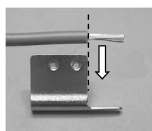

- 圧着スリーブを端子の突起と電線の芯線を覆うように被せませす。このとき、芯線が圧着スリーブからはみ出ないようにします。



- 圧着スリーブを、圧着工具(ダイス2.0)を用いて圧着します。圧着の向きは写真を参照してください。(当社品番 P-732 圧着工具を推奨)



端子が電線に固定されていることを確認します。

この部分に凹がくるようにします。